





DEWALT®
511113-12 SK


Preložené z pôvodného návodu

DWE6005



Obrázok 1

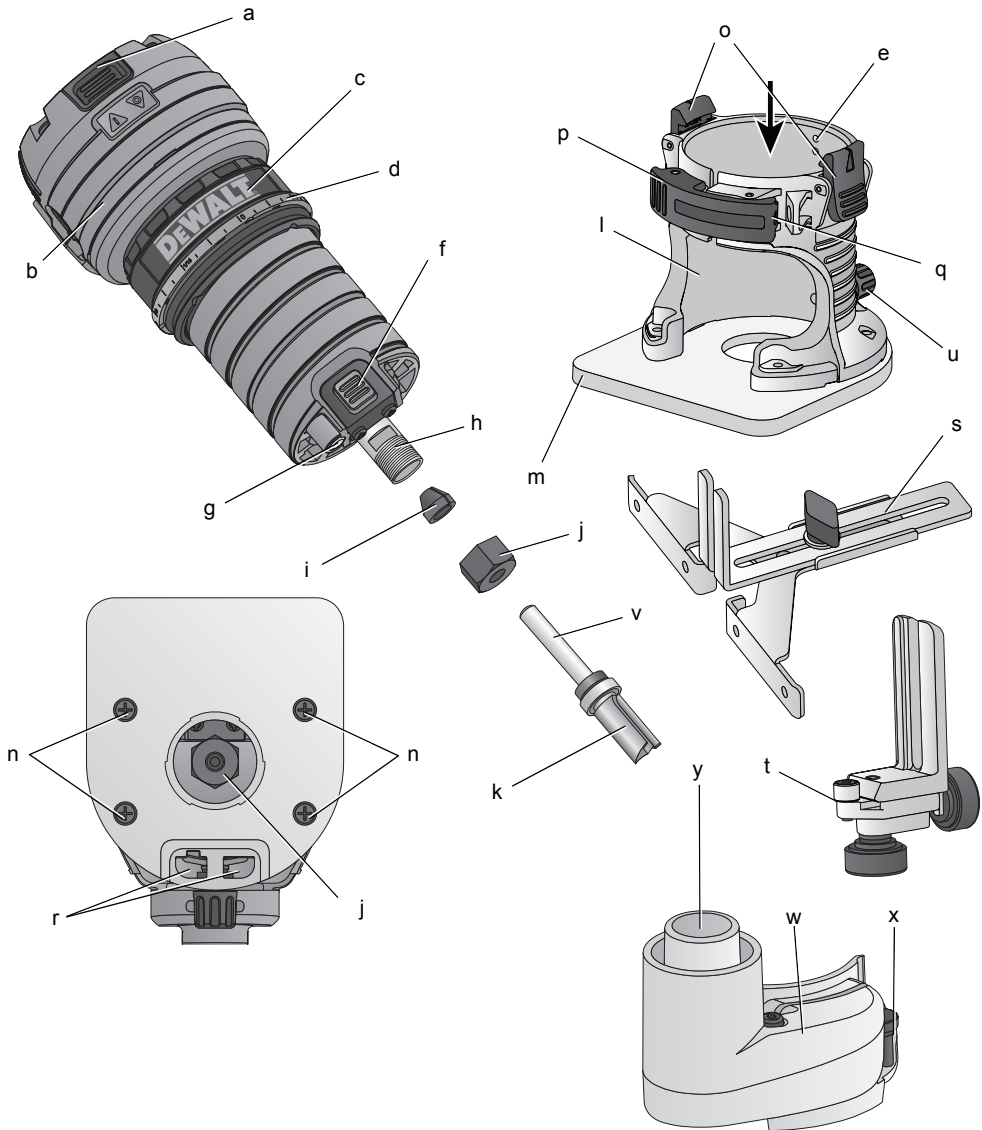


Obrázok 2

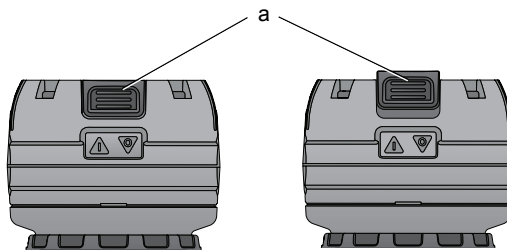


Obrázok 3

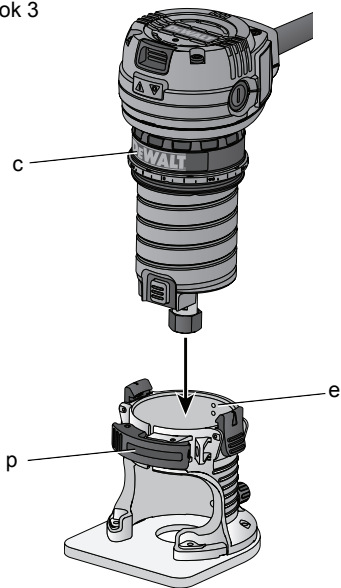


Obrázok 4

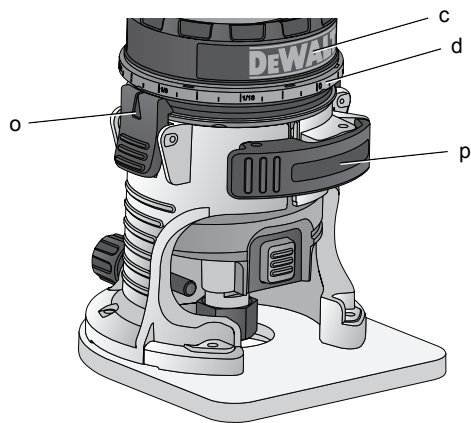


Obrázok 5

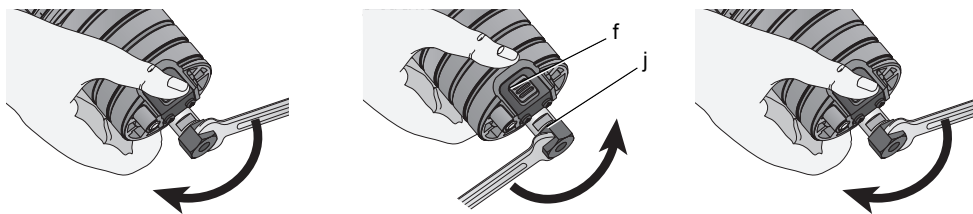


Obrázok 6

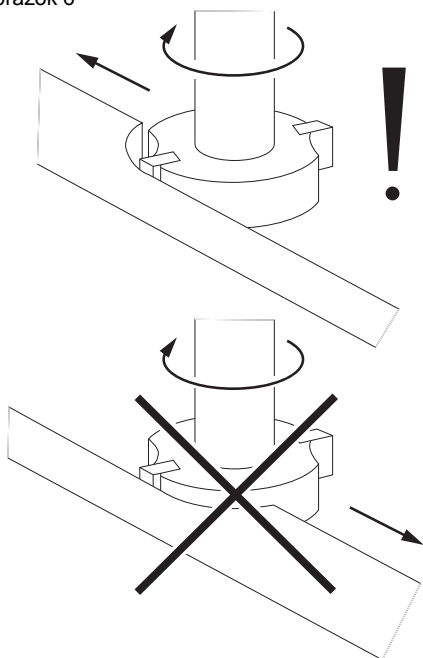

Obrázok 7

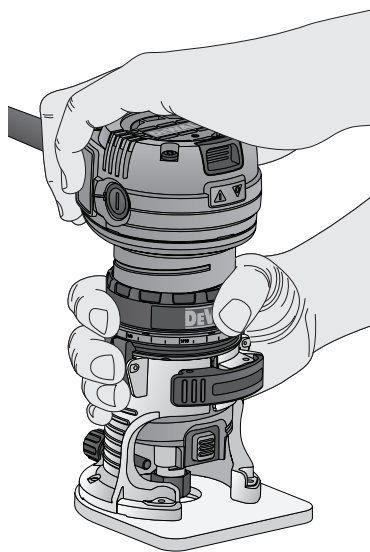

Obrázok 8

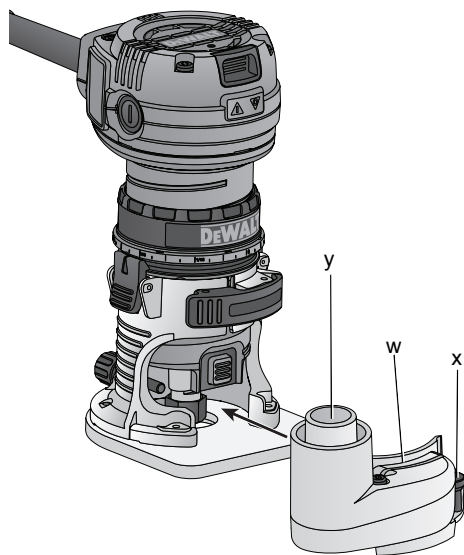

FRÉZKA NA VRSTVENÉ MATERIÁLY DWE6005

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

		DWE6005- QS	DWE6005- GB	DWE6005- LX
Napájacie napätie	V	230	230	115
Typ		1	1	1
Výkon	W	590	590	620
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	16 000 – 34 000	16 000 – 34 000	16 000 – 35 000
Hĺbka frézovania	mm	22	22	22
Priemer frézy (max.)	mm	25,4	25,4	25,4
Rozmer upínacej klieštiny (max.)	mm	6	6,35	6,35
Hmotnosť	kg	2,1	2,1	2,1
L_{PA} (akustický tlak)	dB(A)	78	78	78
K_{PA} (odchýlka akustického tlaku)	dB(A)	3	3	3
L_{WA} (akustický výkon)	dB(A)	89	89	89
K_{WA} (odchýlka akustického výkonu)	dB(A)	3	3	3

Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745.

Hodnota vibrácií a_h				
$a_h =$	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Odchýlka K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5

Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.



VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na štandardné použitie náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže počas celkovej práce čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne predĺžiť.

Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode naprázdno. Počas celkového

pracovného času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť.

Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.

Poistky:

Európa	Náradie 230 V	10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko	Náradie 230 V	13 A v zástrčke prírodného kábla

Definícia: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si

pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.



VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie.



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu prípade, že sa tomu nezabráni.

POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k poškodeniu zariadenia.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



DWE6005

Spoločnosť DeWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-17.

Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DeWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DeWALT.

Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
7. 10. 2013



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (s prírodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prírodného kábla).

1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo práškových látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- Pri práci s náradím zaistíte bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčka prírodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.** Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri**

uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.

- c) **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) **S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.** Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- e) **Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY

- a) **Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate a pri práci s náradím pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
- b) **Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
- c) **Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
- d) **Pred zapnutím náradia vždy odstráňte všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.

- e) **Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiavajte vhodný a pevný postoj.** Tak je umožnená lepšia kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
- f) **Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
- g) **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistíte jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.

4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA


- a) **Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- b) **Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c) **Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
- d) **Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
- e) **Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
- f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi pracuje.
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto**

pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.

5) OPRAVY

- a) **Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné dielce.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre fréžky

- **Držte elektrické náradie za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť k zachyteniu prírodného kábla fréžou.** Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhu úraz elektrickým prúdom.
 - **Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.** Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o vlastné telo je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
 - **Nikdy neuvádzajte motor náradia do chodu, ak nie je vložený do jednej zo základní fréžky.** Motor nie je určený na použitie v ruke.
 - **Vždy používajte priame frézy, žliabkovacie frézy, profilové frézy, drážkovacie frézy a drážkovacie nože s priemerom upínacej stopky 6 – 6,35 mm (1/4"), ktorý zodpovedá veľkosti upínacej klieštiny Vášho náradia.**
 - **Vždy používajte frézy určené pre otáčky 35 000 min⁻¹ a ktoré sú takto aj označené.**
-  **VAROVANIE:** Nikdy nepoužívajte frézy s priemerom, ktorý je väčší než maximálne povolený priemer uvedený v technických údajoch.
- **Pre drážkovacie frézy MUSÍ BYŤ maximálny priemer upínacej stopky 6,35 mm a maximálny priemer frézy MUSÍ BYŤ 25,4 mm.**
 - **Pre drážkovacie nože MUSÍ BYŤ maximálny priemer upínacej stopky 6,35 mm, maximálny priemer MUSÍ BYŤ 25,4 mm a maximálna šírka frézovania MUSÍ BYŤ 4 mm.**

Zvyškové riziká

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi čiastočkami.
- Riziko popálenia spôsobené kontaktom s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas použitia.
- Riziko zranenia spôsobené dlhodobým použitím výrobku.

Štítky na náradí

Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.

UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU

Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.

Príklad:

2014 XX XX

Rok výroby

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 motor
 - 1 upínaciu klieštinu 6 mm (6,35/1/4")
 - 1 kľúč 17 mm
 - 1 priame vodidlo
 - 1 vodidlo s vodiacim kolieskom
 - 1 adaptér na odsávanie prachu
 - 1 návod na obsluhu
 - 1 výkresovú dokumentáciu
- **Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku, jeho častí alebo príslušenstva.**
 - **Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.**

Popis (obr. 1, 3)



VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.

- a. Vypínač zapnuté/vypnuté
- b. Motor
- c. Krúžok na nastavenie hĺbky frézovania
- d. Stupnica na jemné nastavenie
- e. Zaisťovacie kolíky
- f. Tlačidlo zaistenia hriadeľa
- g. LED diódové svetidlo
- h. Hriadeľ
- i. Upínacia klieština
- j. Matica upínacej klieštiny
- k. Fréza (nedodáva sa)
- l. Základňa
- m. Prídavná základňa
- n. Skrutky prídavnej základne
- o. Rýchlopínacie výstupky
- p. Zaisťovacia páčka
- q. Nastavovacia skrutka zaisťovacej páčky
- r. Vodiaca drážka
- s. Priame vodiadlo
- t. Vodiadlo s vodiacim kolieskom
- u. Vodiaca skrutka
- v. Upínacia stopka frézy
- w. Adaptér na odsávanie prachu
- x. Upínacie skrutki
- y. Výstupný otvor na odvod prachu

POUŽITIE VÝROBKU

Vaša fréзка DeWALT DWE6005 je vysoko presné elektrické náradie s malou základňou, ktoré je určené na profesionálne frézovanie drevených a plastových vrstvených materiálov.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Táto fréзка je elektrické náradie na profesionálne použitie.

ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto náradím bez dohľadu.

Elektrická bezpečnosť

Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.



Vaše náradie DeWALT je chránené dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60745. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.



VAROVANIE: Modely s napájacím napätím 115 V sa musia používať s bezpečnostným izolačným transformátorom s uzemňovacou mriežkou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý získate v autorizovanom servise DeWALT.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
- Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
- Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.



VAROVANIE: K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený žiadny vodič.

Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď **Technické údaje**). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.

V prípade použitia navinovacího kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.

ZOSTAVENIE A NASTAVENIE



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete pred nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením, pred výmenou násadcov alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



Vloženie motora do základne (obr. 1, 3)

1. Uvoľnite zaistovaciu páčku (p) na základni.
2. Ak nie je krúžok na nastavenie hĺbky frézovania (c) na motore, naskrutkujte tento krúžok (c) na motor tak, aby bol krúžok zhruba uprostred medzi hornou a spodnou časťou motora. Vložte motor do základne zarovnaním drážky na zadnej časti motora (g) s vodiacimi kolíkmi (e) na základni frézky. Posúvajte motor dole, kým krúžok na nastavenie hĺbky frézovania nedosadne na svoje miesto.
3. Nastavte hĺbku frézovania otáčaním krúžku pre nastavenie pracovnej hĺbky. Pozrite časť **Nastavenie hĺbky frézovania**.
4. Hneď ako sa dosiahne požadovaná hĺbka, zaistíte zaistovaciu páčku (p). Pre informácie týkajúce sa nastavenia hĺbky frézovania pozrite časť **Nastavenie hĺbky frézovania**.

Nastavenie zaistovacej páčky (obr. 1)

Na upnutie zaistovacej páčky (p) by sa nemala používať nadmerná sila. Použitie nadmernej sily môže spôsobiť poškodenie základne.

Ak je zaistovacia páčka upnutá, motor by sa v základni nemal pohybovať.

Nastavenie je nutné, ak je zaistovacia páčka upnutá iba pri použití nadmernej sily alebo ak sa pohybuje motor po upnutí v základni.

NASTAVENIE UPÍNAJECJ SILY ZAISTOVACEJ PÁČKY

1. Uvoľnite zaistovaciu páčku (p).
2. Pomocou šesťhranného kľúča 2 mm mierne pootáčajte nastavovacou skrutkou zaistovacej páčky (q).

Otáčanie skrutky v smere pohybu hodinových ručičiek páčku ťahuje a otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek páčku uvoľňuje.

Rýchlopínací systém motora (obr. 2)

1. Uvoľnite zaistovaciu páčku (p) na základni.
2. Jednou rukou uchopíte motor a stlačíte oba rýchlopínacie výstupky (o).
3. Druhou rukou uchopíte základňu a vytiahnete motor zo základne.

Vloženie a vybratie frézy (obr. 1, 5)

POZNÁMKA: Frézy nie sú súčasťou dodávky, ale môžu sa dokúpiť ako príslušenstvo.

1. Oddeľte motor (b) od základne.
2. Držte motor (b) a súčasne stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa (f).
3. Zasuňte upínaciu stopku frézy (v) do upínacej klieštiny (i).
4. Utiahnite maticu upínacej klieštiny (j) pomocou kľúča 17 mm.
5. Ak chcete frézu vybrať, držte hriadeľ motora a súčasne stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa (f).
6. Pomocou kľúča 17 mm o niekoľko otáčok uvoľnite maticu klieštiny (j) a vyberte frézu z klieštiny.

Výmena upínacej klieštiny (obr. 5)

Vaša fréзка sa dodáva s namontovanou upínacou klieštinou 6 mm. K dispozícii sú tiež dve ďalšie presné upínacie klieštiny, ktoré budú vyhovovať používaným frézam.

1. Celkom povoľte maticu upínacej klieštiny (j).
2. Odoberte upínaciu klieštinu (i) a vymeňte ju.
3. Utiahnite maticu upínacej klieštiny (j).

POZNÁMKA: Maticu upínacej klieštiny (j) nikdy neuťahujte, kým v nej nebude najskôr upnutá fréza. Uťahovanie prázdnej klieštiny, dokonca i len rukou, môže spôsobiť poškodenie tejto klieštiny (i).

Nastavenie hĺbky frézovania (obr. 3, 4)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete pred nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením alebo pred vykonávaním opráv. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

1. Vyberte si a upnite požadovanú frézu. Pozrite časť **Vloženie a vybratie frézy**.
2. Vložte motor do základne a uistite sa, či je základňa pripevnená ku krúžku na nastavenie hĺbky frézovania (c). Postavte fréšku na obrobok.



3. Uvoľníte zaisťovaciu páčku (p) a otáčajte krúžkom na nastavenie hĺbky frézovania (c), kým sa fréza nedostane do kontaktu s povrchom obrobku. Otáčanie krúžku v smere pohybu hodinových ručičiek frézu zdvíha a otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek frézu spúšťa.
4. Otáčajte stupnicou na jemné nastavenie (d), kým nebude 0 na tejto stupnici zarovnaná s ukazovateľom na rýchloupínacom výstupku (o).
5. Otáčajte krúžkom na nastavenie hĺbky frézovania, kým nebude ukazovateľ zarovnaný s požadovanou hĺbkou frézovania, ktorá je vyznačená na stupnici na jemné nastavenie.
POZNÁMKA: Každá značka na stupnici na jemné nastavenie predstavuje zmenu hĺbky frézovania o 0,5 mm.
6. Upnite zaisťovaciu páčku (p), aby došlo k zaisteniu základne.

Upevnenie adaptéra na odsávanie prachu (obr. 8)

Adaptér na odsávanie prachu (w) môže byť pripevnený k prednej časti prídavnej základne nachádzajúcej sa pod zaisťovacou páčkou, ako je zobrazené na obr. 8. Rukou utiahnite obe upínacie skrutky (x) a pripevnite k výstupnému otvoru (y) hadicu vysávača.

POUŽITIE

Pokyny na použitie



VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.



VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia vždy vypnite náradie a odpojte ho od zdroja napájania.

Správna poloha rúk (obr. 7)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **VŽDY** používajte správne uchopenie náradia, ako na uvedenom obrázku.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** bezpečne a očakávajte nezvyklé reakcie.

Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na základni motora a druhú ruku na kryte motora, ako na uvedenom obrázku.

Zapnutie a zastavenie motora (obr. 1, 2)

Ak chcete frézu zapnúť, prepnite hlavný vypínač (a) nahor. Ak chcete frézu zapnúť, prepnite tento vypínač smerom dole. Pozrite obr. 2.

Použitie vodidla (obr. 1)

Priame vodidlo sa dodáva spoločne s touto frézkou a používa sa s frézami bez vodiacich hrotov pri vykonávaní priameho alebo oblúkového frézovania.

1. Vyskrutkujte skrutku (u) zo zadnej časti pevnej základne.
2. Nasuňte priame vodidlo do drážky (r) pre toto vodidlo, ktorá sa nachádza na zadnej časti pevnej základne. Utiahnite montážne prvky:

POZNÁMKA: Ak chcete priame vodidlo odobrať, vykonajte vyššie uvedené kroky v obrátenom poradí. Po odobratí priameho vodidla vždy naskrutkujte skrutku (u) späť do príslušného otvoru, ktorý sa nachádza na zadnej časti základne, aby ste zabránili jej strate.

Smer posuvu (obr. 6)

Smer posuvu je pri frézovaní veľmi dôležitý a môže vytvoriť značný rozdiel medzi úspešnou prácou a zničeným projektom. Na obr. 6 je zobrazený správny smer posuvu pre niektoré typy frézovania.

ÚDRŽBA

Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaisťujú jeho bezproblémový chod.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete pred nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením, pred výmenou násadcov alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie



VAROVANIE: *Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadia prach a nečistoty, použite na ich odstránenie prúd suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválenú masku proti prachu.*



VAROVANIE: *Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.*



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Zoznam autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

Doplňkové príslušenstvo



VAROVANIE: *Pretože iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované, môže byť použitie takéhoto príslušenstva nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto výrobkom iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.*

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistíte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.

ZÁRUKA

Spoločnosť DeWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvni jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •

Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DeWALT celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe vrátiť. Náradie musí byť v kompletnom stave ako pri kúpe a musí byť dodané na miesto, kde bolo kúpené, kde sa vymení alebo vráti peniaze. Náradie musí byť v uspokojivom stave a musí byť predložený doklad o jeho kúpe.

• JEDNOROČNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Ak sa musí počas 12 mesiacov po kúpe vykonať údržba alebo servis Vášho náradia DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné vykonanie tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná v autorizovanom servise DeWALT. K náradu musí byť predložený doklad o jeho kúpe. Táto oprava zahŕňa aj prácu. Tento bezplatný servis sa nevzťahuje na príslušenstvo a náhradné diely, ak nie sú tiež kryté zárukou.

• JEDNOROČNÁ PLNÁ ZÁRUKA •

Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku DeWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť DeWALT zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí – alebo podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého náradia, za predpokladu, že:

- Porucha nevznikla v dôsledku neodborného zaobchádzania.
- Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
- Bol predložený doklad o kúpe;
- Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhľadajte autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam autorizovaných servisov DeWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

06/2014





CZ ZÁRUČNÍ LIST

SK ZÁRUČNÝ LIST



TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy				SK Dokumentácia záručnej opravy		
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624